



 **Монтаж должен выполняться только квалифицированным персоналом. Все рабочие операции должны последовательно выполняться в полном объеме и контролироваться.**

### Область применения

Данное руководство по монтажу предназначено для следующих моделей:


<b>Номер модели</b>	<b>C DualDesign</b>
31114	CTI6T95MMSOLD

### Общие указания

 **При встраивании в конструкции из горючих материалов необходимо соблюдать директивы и стандарты по низковольтным электрическим цепям и по противопожарной безопасности.**

### Заводская табличка

Заводская табличка находится рядом с табличкой со схемой подключения.

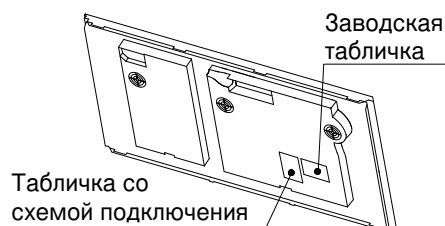

- ▶ Входящую в комплект поставки вторую заводскую табличку следует наклеить в доступном месте за передней панелью расположенного ниже мебельного элемента.

### Монтажные принадлежности, входящие в комплект поставки

#### Встраивание заподлицо:

Обозначение	Арт. №
Руководство по посадке на клей	J004138
Комплект уплотнительной ленты	H63283
Набор подкладок	H60330



## Принадлежности

### Для всех вариантов монтажа:

Обозначение	Арт. №
Набор защитного вентиляционного щитка, для ширины ниши 600 мм	H61083
Набор защитного вентиляционного щитка, для ширины ниши 825 мм	H61084
Набор защитного вентиляционного щитка, для ширины ниши 900 мм	H61085

### Встраивание накладным способом:

Обозначение	Арт. №
Промежуточная поперечина из нержавеющей стали для комбинации нескольких варочных панелей, монтируемых накладным способом	1014361
Промежуточная поперечина из черного металла для комбинации нескольких варочных поверхностей, монтируемых накладным способом	1019199

### Встраивание заподлицо:

Обозначение	Арт. №
Набор стальных уголков, типовой размер 90	H63775
Быстродействующий клей для установки стальных уголков 50 мл	B11657
Прямое смесительное сопло	B11656
Изопропиловый спирт TREMCLEAN 1000 мл	1056609
Черный силикон FA880 310 мл	B11555
Антрацитовый силикон FA880 310 мл	B11556
Белый силикон FA880 310 мл	1031313
Гранитовый серый силикон FA880 310 мл	1031314
Мраморное средство для выравнивания AA320 1000 мл	B11557
Fugenboy	B75158

## Подключение к электросети






**Электрическое подключение должен выполнять квалифицированный электрик с соблюдением норм и директив по монтажу низковольтного оборудования, а также требований местной электроснабжающей организации.**

**Информация о требуемом сетевом напряжении и типе тока содержится на заводской табличке.**

Прибор с сетевой вилкой должен включаться только в установленную надлежащим образом розетку с заземляющим контактом. В домашней электросети необходимо предусмотреть многополюсный сетевой разъединитель с зазором между разомкнутыми контактами 3 мм. В качестве такого разъединителя могут использоваться выключатели, штекерные разъемы, линейные защитные автоматы и плавкие предохранители, к которым после монтажа прибора имеется свободный доступ и которые размыкают все полюса. Для безопасной и бесперебойной эксплуатации прибора необходимо надлежащим образом выполненное заземление, а также отдельно проложенные нулевой и защитный провода. После монтажа токопроводящие детали и провода в рабочей изоляции не должны быть доступны для касания. Необходимо еще раз проверить правильность установки.

► При установке варочных панелей выше 2000 м н. у. м. необходимо учитывать возможность снижения мощности.

Прибор оснащен соединительным кабелем, который подсоединяется к ответвительной коробке, установленной покупателем.

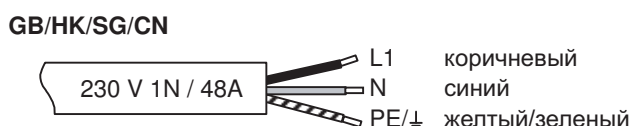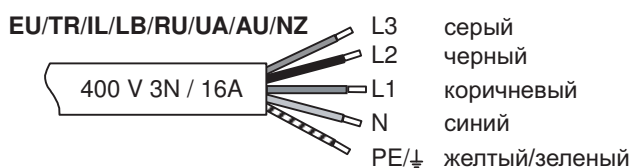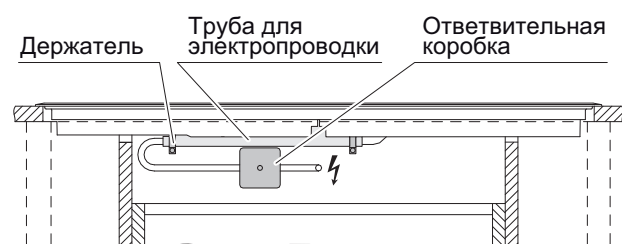

**Сообщение об ошибке U400**


**Фланцевое соединение:**  
к соединительному зажиму для нулевого провода был подсоединен фазовый провод.

Быстро отсоединить прибор от сети!

**Вентиляция**


При установке индукционной варочной панели V-ZUG применяются следующие минимальные требования:

1. Отвод горячего воздуха необходимо обеспечить через вентиляционную щель на лицевой стороне размером  $\geq 2$  мм.
2. Под прибором следует оставить  $\geq 10$  мм свободного пространства.
3. Помимо вытяжной вентиляции необходимо предусмотреть и приток воздуха к мебели. Для этого возможны следующие варианты:
  - а) Задняя стенка нижнего шкафа в области отверстия в столешнице должна быть открыта, чтобы обеспечить беспрепятственную циркуляцию воздуха через вентиляционные щели. Воздух должен поступать снаружи мебели и свободно циркулировать внутри между мебелью и варочной поверхностью. Нижний плинтус не должен закрываться герметично. Этого можно добиться с помощью декоративного паза на плинтусе или посредством использования вентиляционной решетки.
  - б) В качестве альтернативы можно использовать циркуляцию воздуха внутри мебели через скрытый подвод свежего воздуха. Для обеспечения достаточного притока холодного воздуха свежий воздух должен беспрепятственно циркулировать снаружи мебели. Нижний ящичный модуль не должен герметично закрывать мебель.

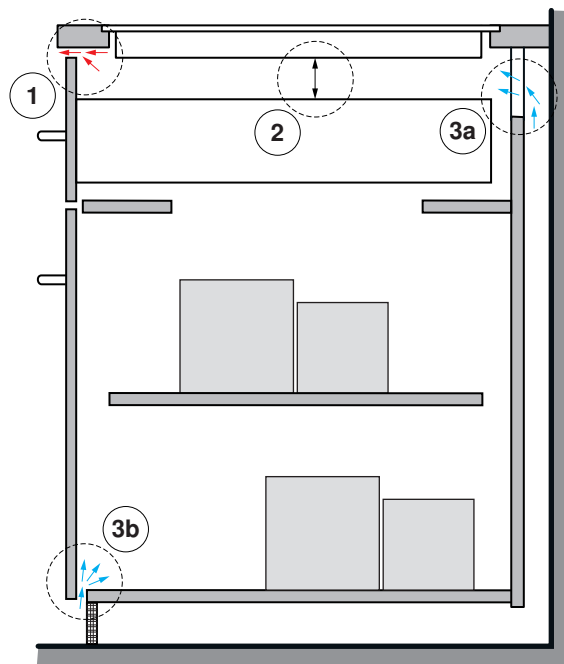**Рекомендация**

Если пользователь использует варочную поверхность на пределе мощности, снижение мощности через определенный период времени является нормальным явлением. Такую особенность работы можно наблюдать на всех доступных на рынке индукционных варочных панелях. Если этот случай возникает чаще из-за поведения при приготовлении пищи, производительность можно дополнительно повысить за счет оптимизации вентиляции. Обычно мы рекомендуем устанавливать защитный вентиляционный щиток с уплотнением.

Защитные вентиляционные щитки обеспечивают желаемый эффект только с верхним уплотнением. Поэтому пенопластовые уплотнители также можно приобрести отдельно для дооснащения щитков других производителей.

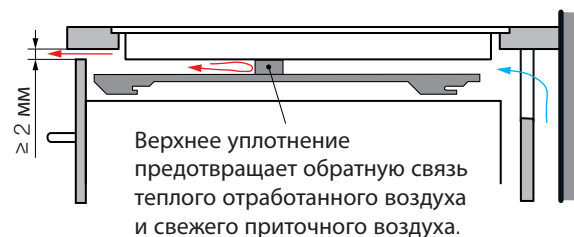




## Общие указания по монтажу

- Рабочая поверхность должна быть ровной, это обеспечивает герметичность и не позволяет просачиваться жидкости.
- Для обеспечения хорошей вентиляции под прибором следует оставить не менее 10 мм свободного пространства.
- В качестве встраиваемого элемента рекомендуется использовать нижний кухонный шкаф шириной 900 мм.

## Встраивание накладным способом с «DualDesign»

Расположение конфорок на встраиваемой варочной поверхности может отличаться от приведенного на изображении!

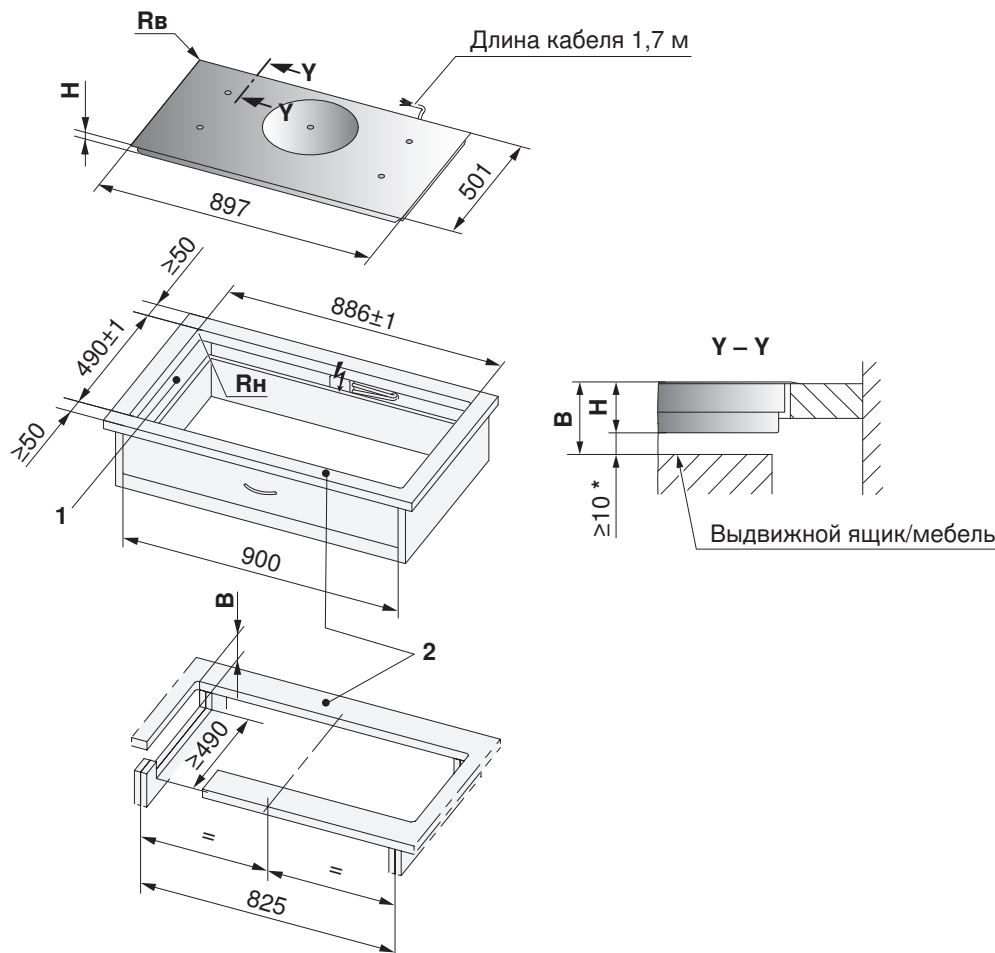

\* Обязательно соблюдать наличие свободного пространства!

- 1 Отверстия в боковых стенках слева/справа при ширине ниши  $\geq 900$  мм, необходимы для вентиляции прибора.

Тип	<b>B</b>	<b>H</b>	Угловой радиус <b>Rн/Rв</b>
СТ16Т95ММСOLD	$\geq 71$ мм	49,3 мм	5/2 мм

- B** Необходимое свободное пространство для вентиляции и сервисной замены по всей площади отверстия  
**H** Расстояние от верхнего края рабочей поверхности до нижнего края варочной поверхности (вентиляционное отверстие)  
**Rн** Угловые радиусы отверстия, снаружи  
**Rв** Угловые радиусы прибора  
**S** Выдвижной ящик/мебель


## Монтаж

1. Точно вырезать отверстие для встраивания.
2. Осторожно вложить прибор в отверстие для встраивания и хорошо прижать к рабочей поверхности.



## Встраивание заподлицо с «DualDesign»

Расположение конфорок на встраиваемой варочной поверхности может отличаться от приведенного на изображении!

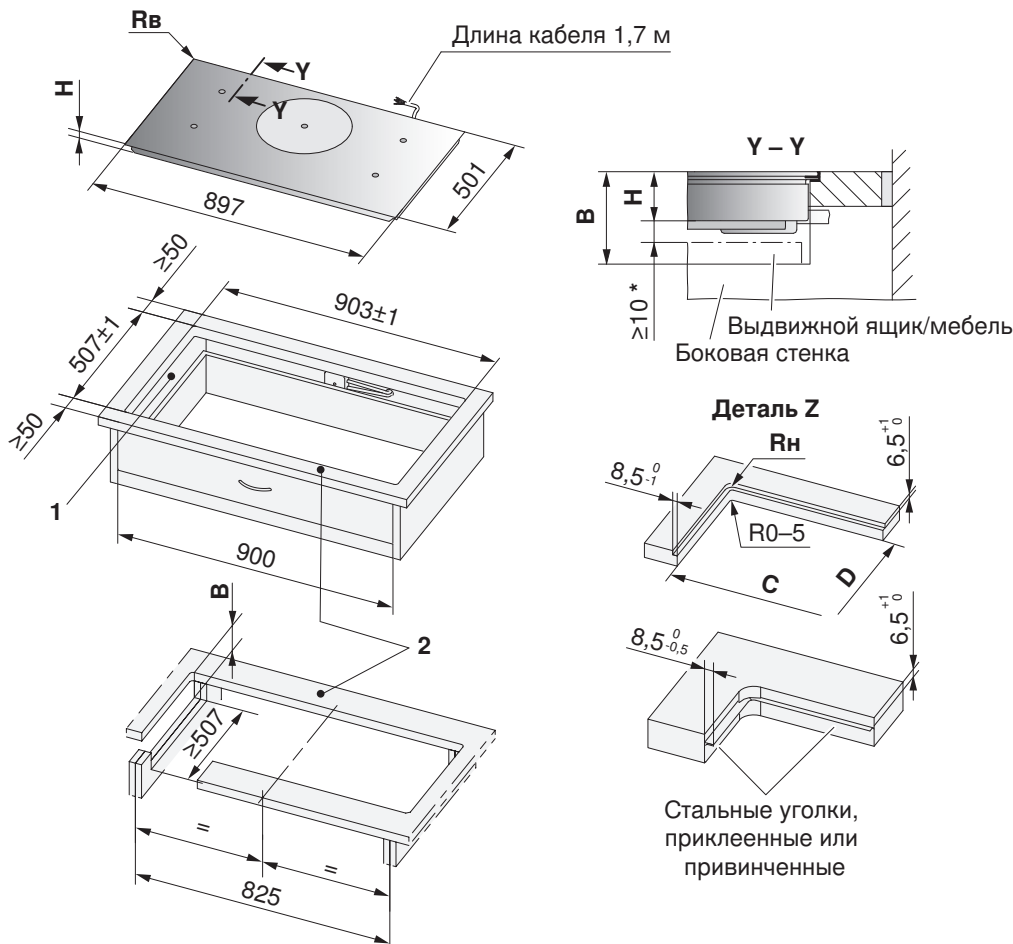

\* Обязательно соблюдать наличие свободного пространства для вентиляции!

1 Отверстия в боковых стенках слева/справа при ширине ниши  $\geq 900$  мм, необходимы для вентиляции прибора.

Тип	B	C/D	H	Угловой радиус Rн/Rв
CTI6T95MMSOLD	$\geq 75$ мм	886/490	53,3 мм	5/2 мм

**B** Необходимое свободное пространство для вентиляции и сервисной замены по всей площади отверстия

**H** Расстояние от верхнего края рабочей поверхности до нижнего края варочной поверхности (вентиляционное отверстие)

**Rн** Угловые радиусы отверстия, снаружи

**Rв** Угловые радиусы прибора

**S** Выдвижной ящик/мебель

## Монтаж

1. Точно вырезать отверстие для встраивания.

- Площадь опоры можно выфрезеровать или создать путем монтажа деревянных либо каменных планок или стальных уголков (см. «Принадлежности»).



Доступ к прибору снизу должен обеспечиваться по всей площади отверстия. При техническом обслуживании индукционный генератор с несущей металлической пластиной можно демонтировать снизу. Должна быть предусмотрена возможность для откручивания снизу покрытий, защищающих от прикосновения.

- Отверстие и прибор подготовить согласно информации в приложенном руководстве по посадке на клей.
- Тщательно намазать прибор клеем и просушить силиконовые швы минимум 24 часа.
- При необходимости выполнить подключение к электросети перед установкой прибора.




### Встраивание защитного вентиляционного щитка в 2 мм вентиляционную щель на лицевой стороне



Для обеспечения достаточной вентиляции варочной поверхности требуется защитный вентиляционный щиток.

Расстояние между нижней стороной прибора и защитным вентиляционным щитком должно составлять не менее 10 мм.

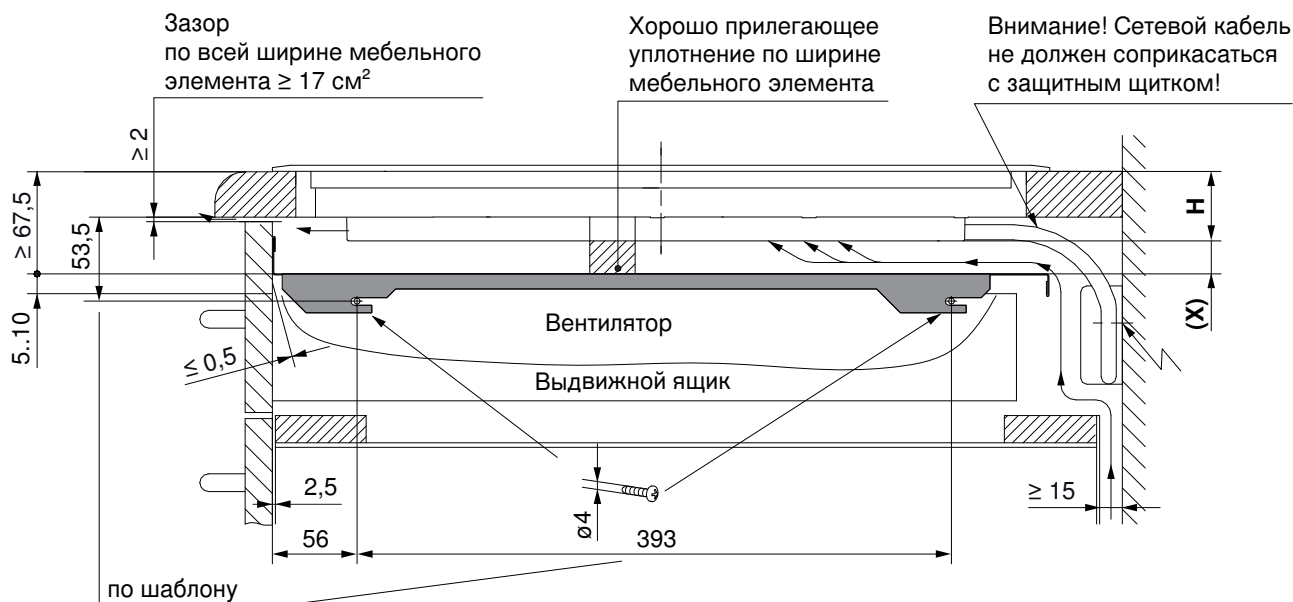


Тип	X	Примечание
CTI6T95MMSOLD	12 мм	Встраивание накладным способом
CTI6T95MMSOLD	10 мм	Встраивание заподлицо

**H** Расстояние от верхнего края рабочей поверхности до нижнего края варочной поверхности (вентиляционное отверстие).

### Встроенный снизу выдвижной ящик или мебель относительно подвода охлаждающего воздуха

Для обеспечения хорошей вентиляции под прибором следует оставить  $\geq 10$  мм свободного пространства.

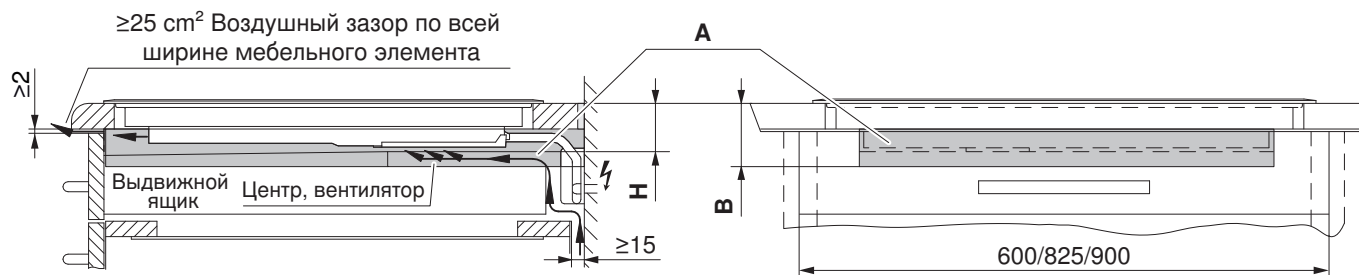

**A** Необходимое пространство под рабочей поверхностью для прибора.

**B** Необходимое пространство под рабочей поверхностью для вентиляции прибора.

**H** Расстояние от верхнего края рабочей поверхности до нижнего края варочной панели (вентиляционное отверстие)